

国家文物局

文物保函〔2023〕1197号

国家文物局关于故宫坤宁宫东西暖殿、焕章殿、浴德堂、激桶处、内阁大堂及大库保护修缮项目设计方案的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于故宫坤宁宫东西暖殿、焕章殿、激桶处内阁大堂及大库保护修缮工程设计方案的请示》（京文物〔2023〕858号）收悉。经研究，我局原则同意所报故宫坤宁宫东西暖殿、焕章殿、浴德堂、激桶处、内阁大堂及大库保护修缮方案。

一、对所报方案提出以下修改意见：

（一）进一步深化现状勘察分析。加强各单体建筑及院落排水的勘察与评估，全面探查顶棚内望板糟朽程度。核实浴德堂屋顶坡面和脊部苫背层的实际厚度。补充勘察内阁大库一仪仗库、实录库脊檩下方漏雨原因，明确内阁大库一红本库东山墙前檐开裂原因。补充勘测坤宁宫东西暖殿、内阁大堂各单体建筑的梁架尺寸和梁枋截面规格。检测分析原油饰颜料。

（二）遵守“最小干预”原则，核减工程量。明确连檐、瓦口、飞椽构件的更换、修缮量，尽可能续用原有构件。根据补充勘察结论，逐项论证坤宁宫东西暖殿、激桶处等建筑揭修程度及范围，避免扰动保存完好的苫背层，严格控制望板更换量。审慎决定油饰修缮的整体基调，下架油饰褪色而无脱落、空鼓或残缺等破坏现象的应现状保护，比选论证下架油饰选色。

（三）完善设计方案、工程做法说明及要求。补充各建筑屋

面瓦件的标准及要求，补配琉璃瓦应使用部分故宫库存琉璃瓦件。补充屋面重做苫背的材料、配比及施工工艺要求。连檐、瓦口、椽望更换应选用原构件材质，不宜改用杉木。进一步论证坤宁宫东西暖殿、焕章殿等建筑新做望板涂刷 ACQ 和沥青防腐的合理性。焕章殿前檐屋面揭瓦、后檐瓦面查补应做好安全支护措施，防止屋面荷载失衡。


（四）进一步校核方案文本和图纸内容，补充各建筑补配瓦件的规格尺寸、纹饰大样图纸。

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，并经你局批准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和项目监管，及时开展项目检查，督促项目管理和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护项目相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和人员、文物安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。此复。

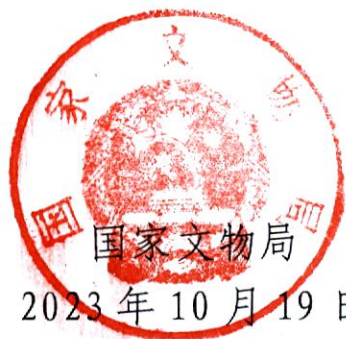

公开形式：主动公开